



Information Technique

**ALEZIO S V200 (MIV-4S), ALEZIO S... (E-pilot)**

FR

**ALEZIO O HYBRID – ALEZIO G HYBRID – HPI G HYBRID**

**Évolution de la carte électronique EHC-04**

**Versions soft v02.05 et v02.06**

JS

N° IT2720-fr

20/03/2023

## 1. Évolution des versions programme des cartes EHC-04 : 02.05 et 02.06

Les nouvelles versions programme de la carte **EHC-04** comportent les modifications suivantes :

### ▪ Version v02.05 de la carte EHC-04 :

- Solutionné l'erreur intempestive **H02.23** (Erreur débit eau insuffisant) par une optimisation de la gestion du débit en cas de 2 circuits de chauffage (avec carte SCB-04)
- La charge ECS démarre dès la mise sous tension, si le ballon ECS est en demande.

### ▪ Version v02.06 de la carte EHC-04 :

- Ajout de la possibilité de gestion de l'ECS sur un circuit secondaire via SCB-04 (carte option).

## 2. Date d'application

Les cartes **EHC-04** à la version **02.06** sont montées sur les appareils depuis **avril 2022**.

## 3. Remplacement de la carte EHC-04

**Le remplacement systématique de la carte n'est pas nécessaire.**

Remplacez la carte uniquement dans les cas suivants :

- défaut débit H02.23 **récurrent** (après avoir éliminé toute autre cause possible de défaut débit)
- besoin des fonctionnalités indiquées ci-dessus.
- autre dysfonctionnement de la carte.

Reference en pièces de rechange : **7646936**.

## 4. Vérifier la version programme de la carte électronique EHC-04

La version de programme s'affiche à la mise sous tension de l'appareil ou dans le **menu Informations > EHC-04...**

La version du programme (**SW : 02.0...**) est également inscrite sur l'étiquette de la carte **EHC-04**.

